


DEWALT

599111-39 SK


DW738
DW739

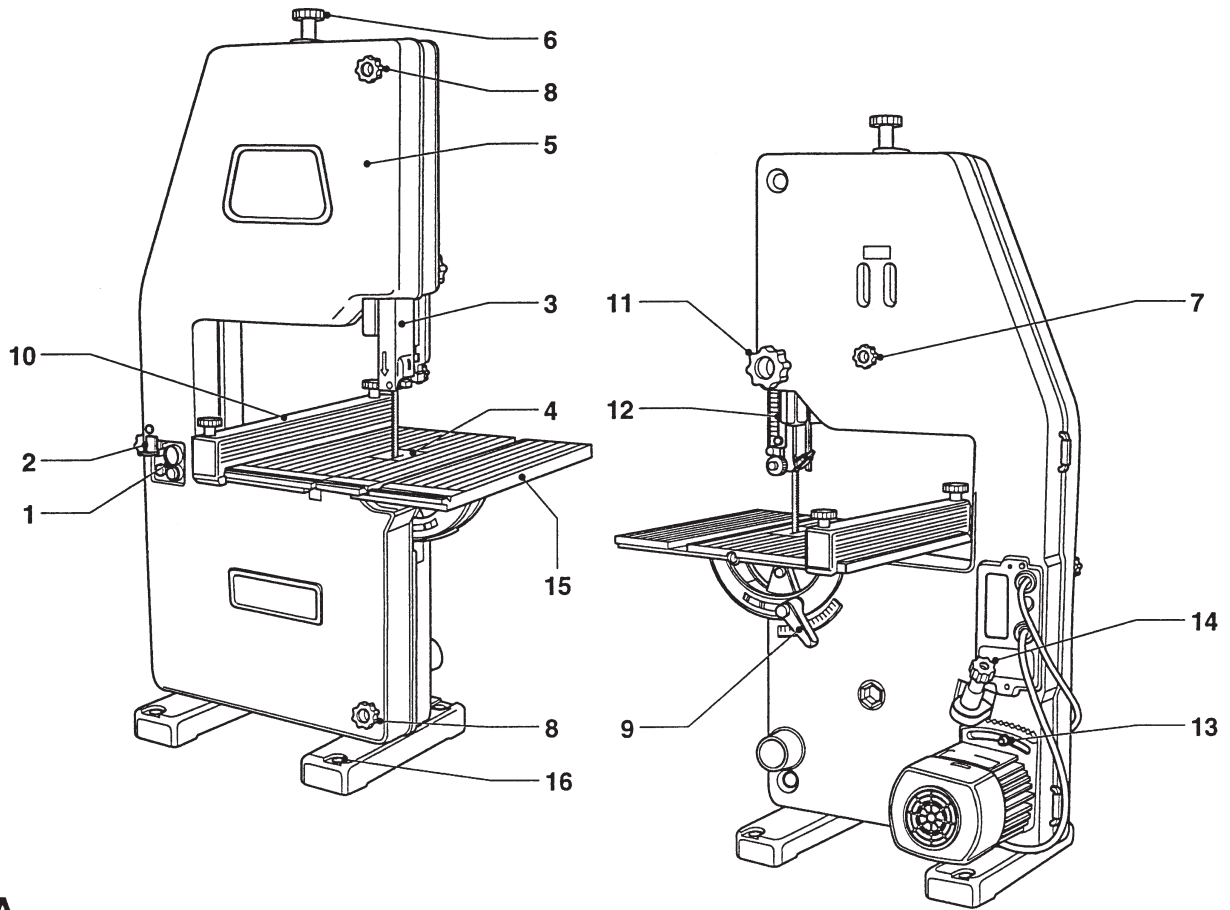


A

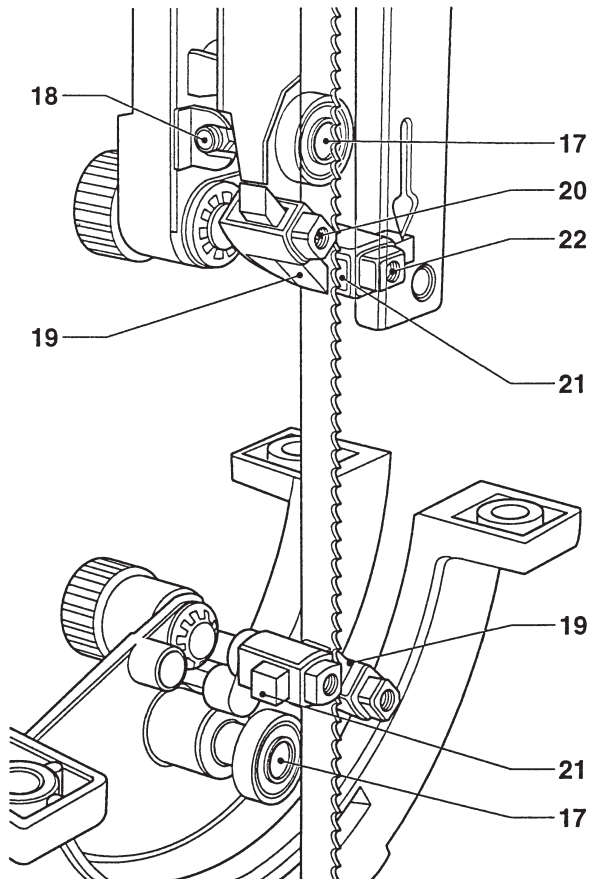


B

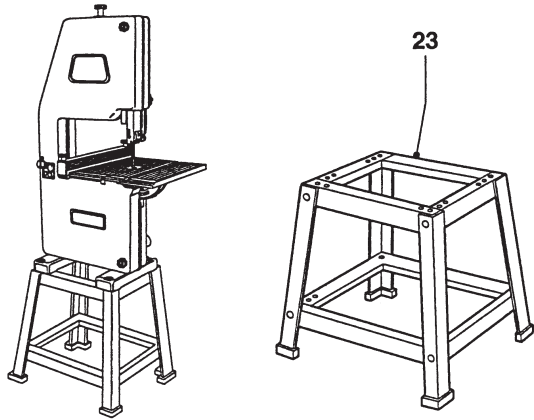


C1

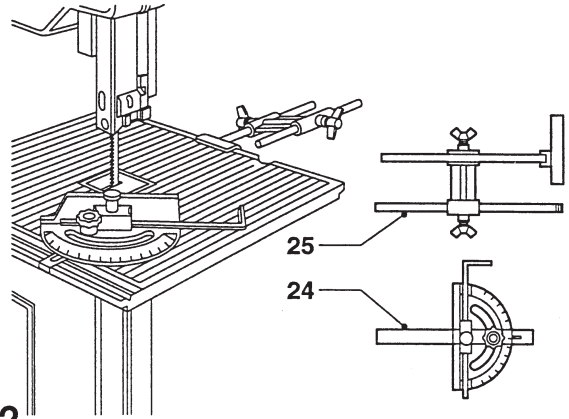


C2

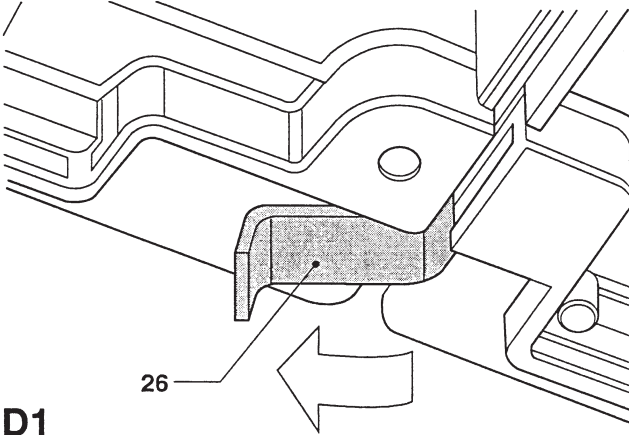


D1

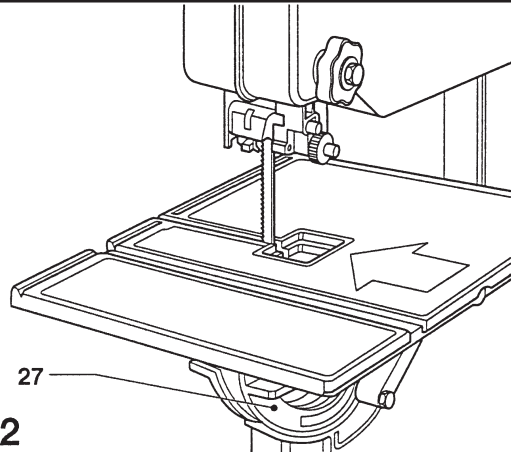


D2

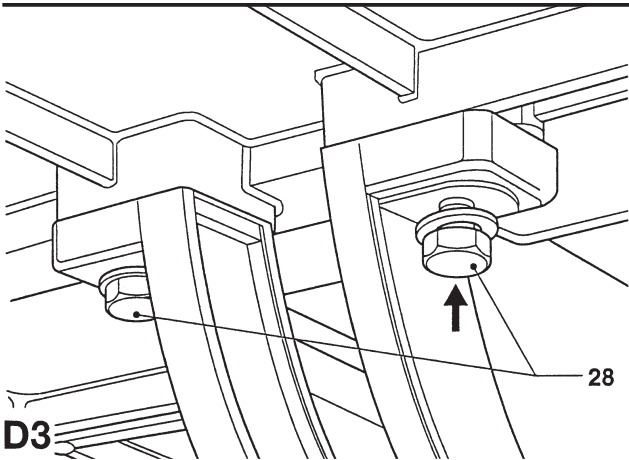


D3

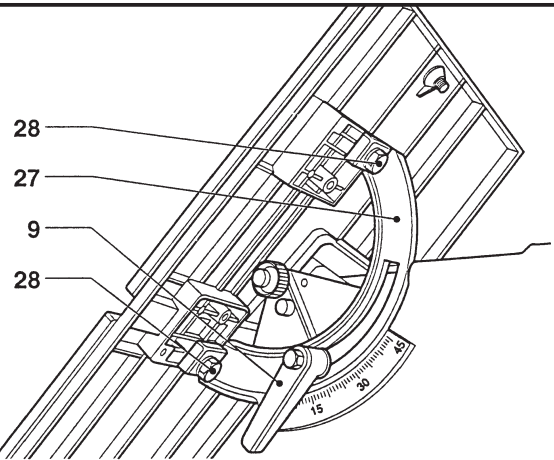


D4

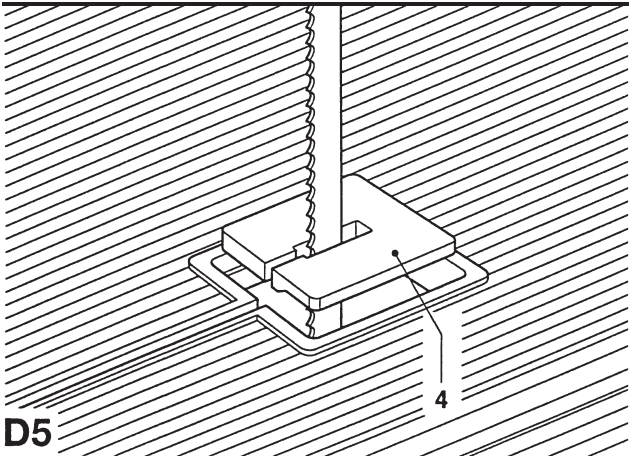


D5

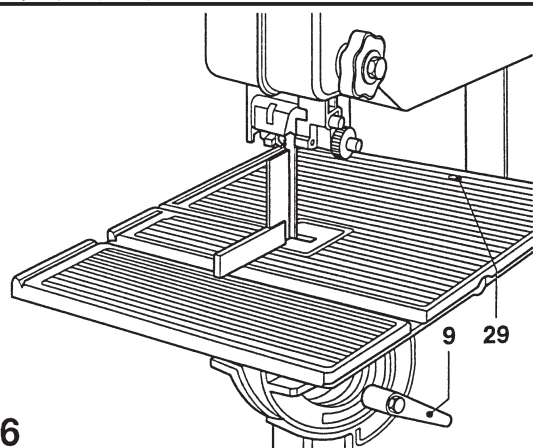


D6

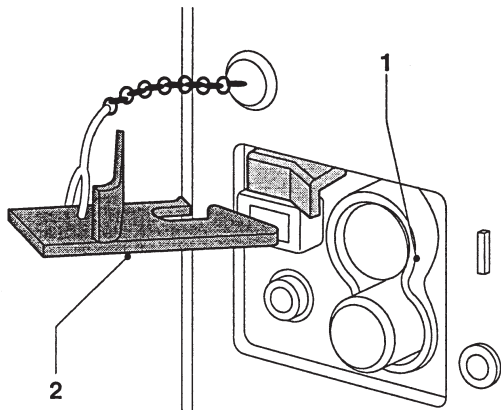


E1

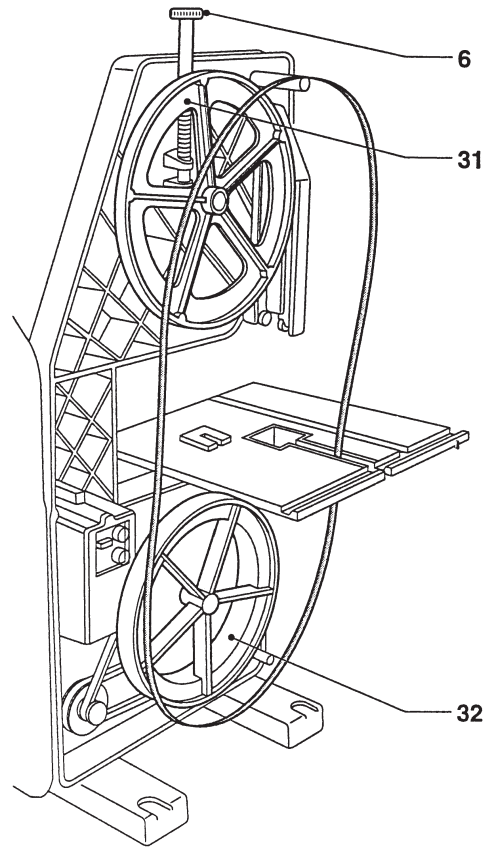


E2

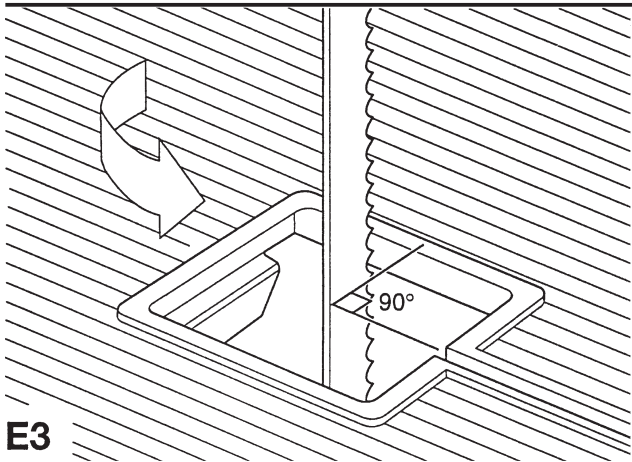


E3

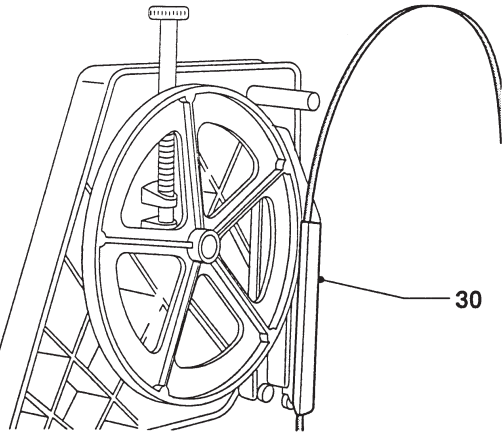


E4

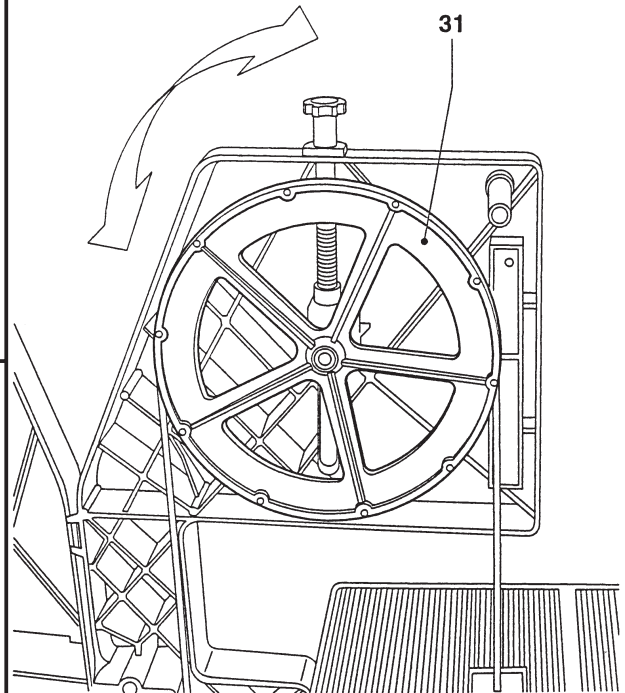


F2

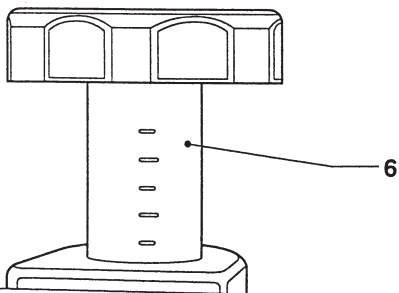


F1

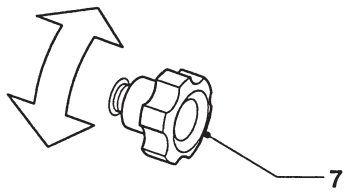


F3

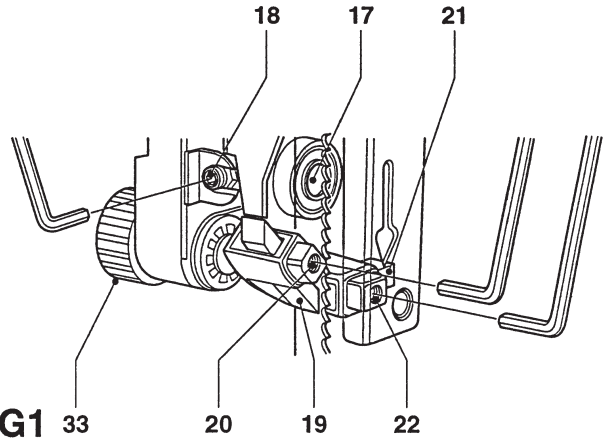


G1

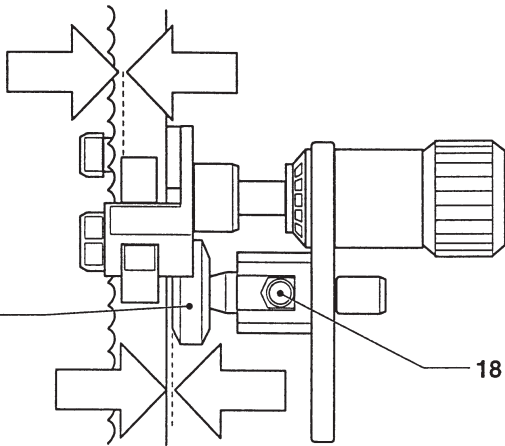


G2

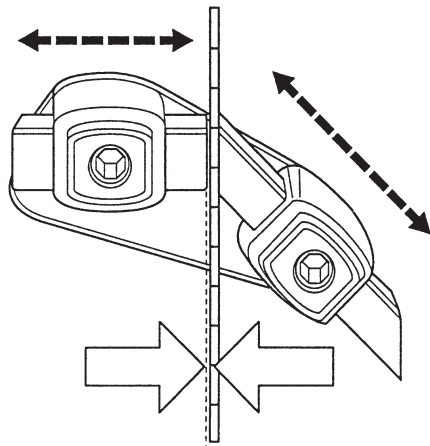


G3

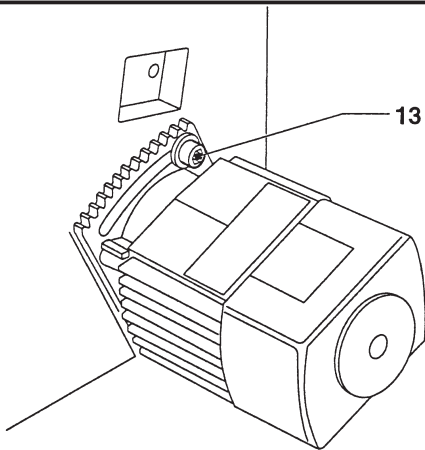


H1

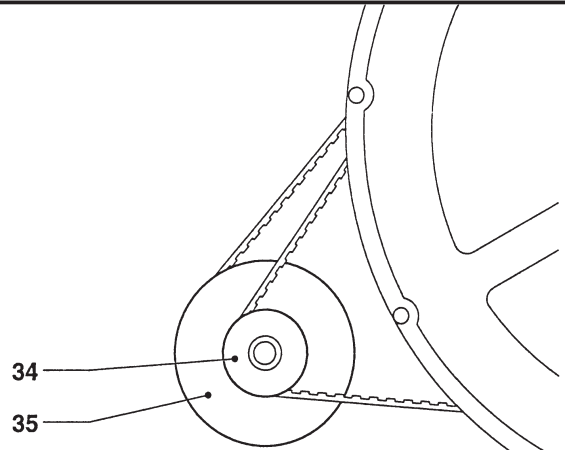


H2

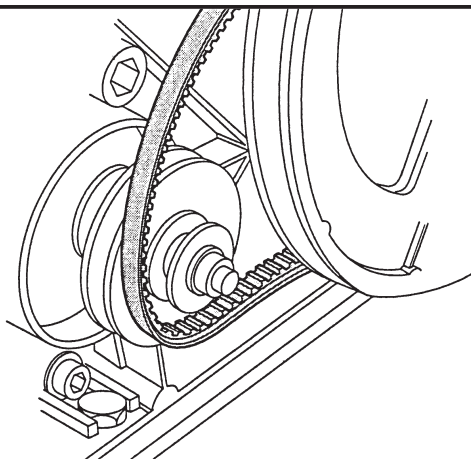


H3

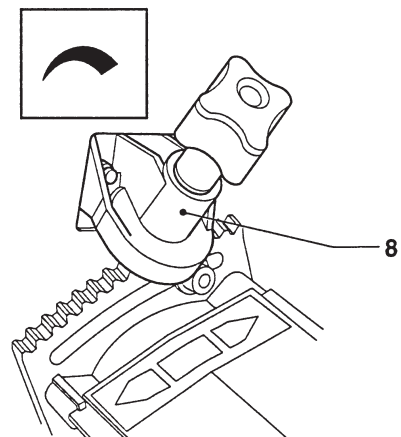


J

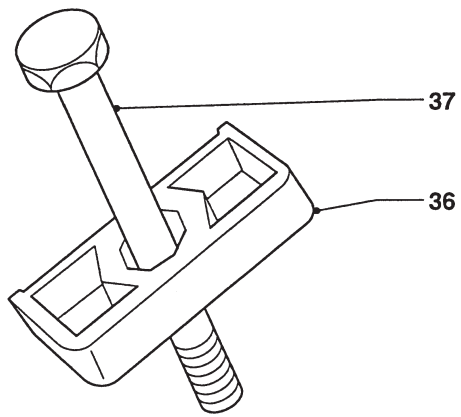


K1

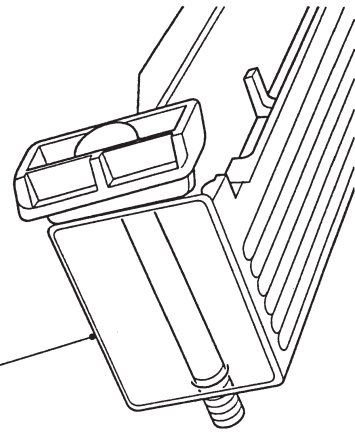


K2

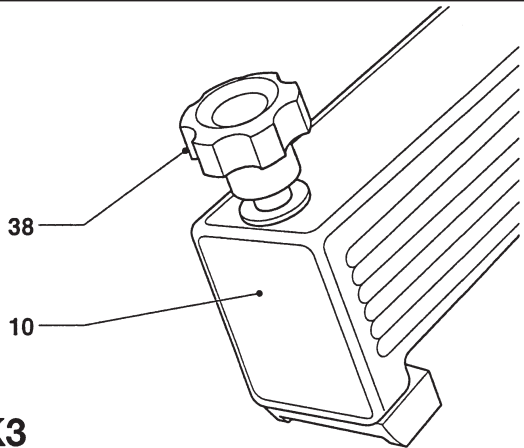


K3

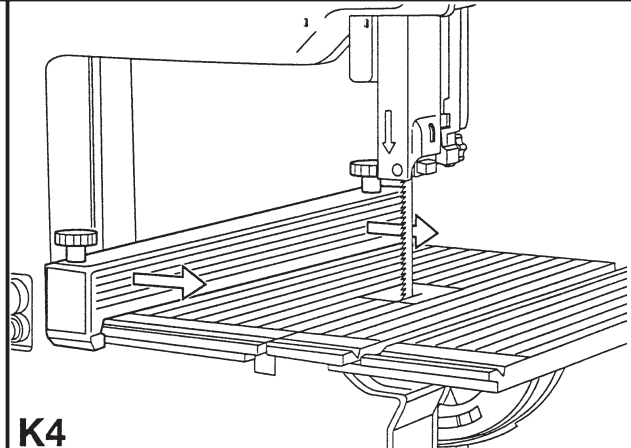


K4

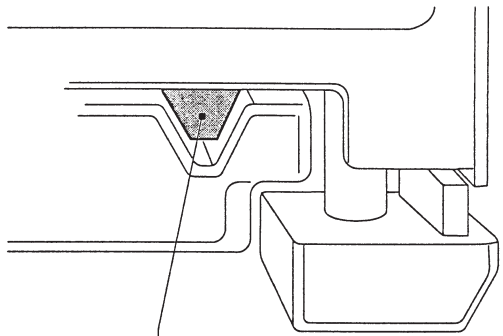

K5

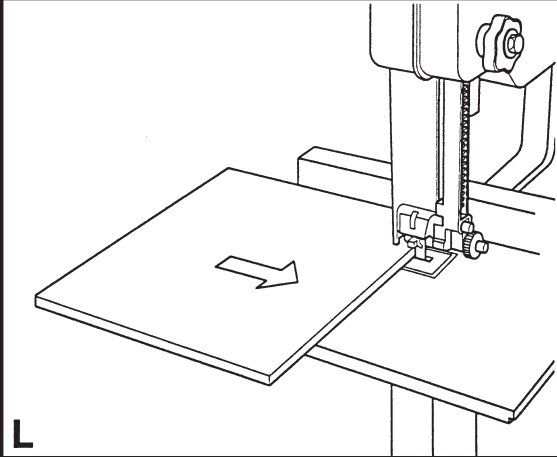

L

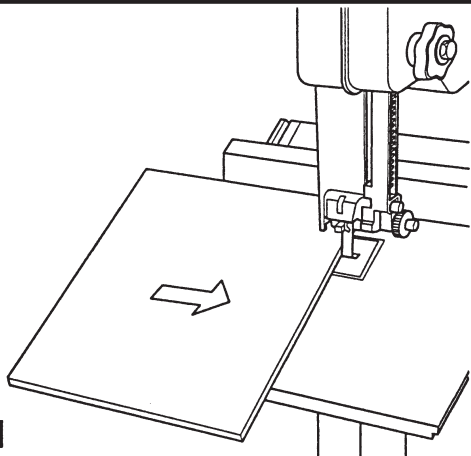

M

PÁSOVÁ PÍLA

DW738, DW739

Blažujeme Vám!

Zvolili ste si náradie firmy DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia vytvorili z firmy DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov profesionálneho náradia.

Technické údaje

		DW738	DW739
Napätie	V	230	230
Motor - príkon	W	760	760
Rezná rýchlosť	m/min ⁻¹	330-800	330-800
Otáčky motora	min ⁻¹	2.800	2.800
Max. rezná výška	mm	155	155
Max. rezná šírka	mm	310	310
Rozmery pracovnej dosky			
	mm	380x380	380x380
Sklon pracovnej dosky		0 - 45°	0 - 45°
Celková výška	mm	970	970
Celková šírka	mm	510	510
Celková dĺžka	mm	660	660
Hmotnosť	kg	23	23

Poistky: náradie 230 V .. 10 A v napájacej sieti

V tomto návode sú použité nasledujúce symboly:



Upozorňuje na riziko osobného poranenia, skrátenia životnosti náradia alebo jeho poškodenie v prípade nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.



Upozorňuje na riziko úrazu spôsobené elektrickým prúdom.



Ostré hrany.

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- 1 čiastočne zmontovaný stroj
- 1 pracovnú dosku
- 1 pravítko pre pozdĺžne rezanie
- 1 nástrčný kľúč 8 mm

- 1 krabicu obsahujúcu:
 - 1 vložku pracovnej plochy
 - 2 vodiace prvky pílového pásu (45°)
 - 2 vodiace prvky pílového pásu (90°)
 - 3 skrutky so štvorhrannou hlavou M8x60
 - 4 šesťhranné matice M8
 - 8 podložiek D8
 - 2 podložky D6
 - 1 šesťhrannú skrutku M8x60
 - 4 šesťhranné skrutky M8x20
 - 2 šesťhranné skrutky M6x65
 - 2 plastové úchytky
 - 2 príchytky pravítka
 - 1 zástrčný kľúč 2,5 mm
 - 1 zástrčný kľúč 6 mm
- 1 návod na použitie
- 1 výkresovú dokumentáciu

- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho častí alebo príslušenstva.
- Skôr, než začnete náradie používať, venujte dostatok času dôkladnému prečítaniu a porozumeniu tomuto návodu.

Popis (obr.A)

Vaša pásová píla DW738/DW739 bola skonštruovaná na odborné dielenské použitie: prevádza priame, kruhové a šikmé rezy. Môžete rezať široký okruh materiálov ako sú drevo, plasty, neželezné kovy a koža.

Obr. A

- 1 Hlavný spínač
- 2 Bezpečnostný kľúč
- 3 Kryt pílového pásu
- 4 Vložka pracovnej dosky
- 5 Kryt
- 6 Napínanie pílového pásu
- 7 Regulátor vyváženia pílového pásu
- 8 Zaisťovacie skrutky krytu
- 9 Zaisťovacia páka sklonu pracovnej dosky
- 10 Pravítko
- 11 Regulátor výšky krytu pílového pásu
- 12 Vrchná montážna zostava krytu a vodiča pílového pásu
- 13 Zaisťovacia skrutka motora
- 14 Regulátor rýchlosti pílového pásu (DW739)

- 15 Pracovná doska
- 16 Montážne otvory

Obr. B

- 17 Zadné nosné ložisko pílového pásu
- 18 Zaisťovacia závrtná skrutka (červík) pre 17
- 19 Vodiace prvky pílového pásu 45°
- 20 Zaisťovacia závrtná skrutka (červík) pre 19
- 21 Vodiace prvky pílového pásu 90°
- 22 Zaisťovacia závrtná skrutka (červík) pre 21

Prídavné príslušenstvo

Obr. C1

- 23 Stojan

Obr. C2

- 24 Pravítko na uhlové rezy
- 25 Meradlo dĺžky rezu

Elektrická bezpečnosť

Elektromotor bol navrhnutý iba pre jedno napätie. Vždy sa uistite, či zdroj napätia zodpovedá napätiu na výkonovom štítiku.

Použitie predlžovacieho kábla

Ak je nevyhnutné použitie predlžovacieho kábla, používajte schválený predlžovací kábel vhodný pre príkon tohoto stroja (pozri technické údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm².

V prípade použitia navinovacieho kábla, odviňte vždy celý kábel.

Montáž a nastavenie



Skôr než začnete s montážou a nastavovaním, odpojte vždy stroj zo siete.

- Píla je už kompletne zmontovaná, okrem pracovnej dosky a pravítka na pozdĺžne rezanie.

Montáž pracovnej dosky (Obr. A, D1 - D6)

- Otočte zaisťovacou pákou (9, obr. A) sklonu pracovnej dosky približne o polovicu otáčky proti smeru otáčania hodinových ručičiek, aby ste uvoľnili sklápacie segmenty (27, obr. D2).

- Sklopte dozadu spojku (26), ktorá prikrýva drážku pílového pásu v pracovnej doske (obr. D1).
- Položte pracovnú dosku na segmenty (27) tak, aby drážka pílového pásu smerovala k prednej časti stroja (obr. D2).
- Opatrne posúvajte pracovnú dosku pozdĺž pílového pásu. Usadte ju tak, aby boli montážne otvory v pracovnej doske zarovnané s otvormi v segmentoch.
- Do oboch predných otvorov vložte šesťhranné skrutky M8x20 (28) s podložkami. Pritiahnite iba rukou (obr. D3).
- Sklopte pracovnú dosku v uhle 45°.
- Do oboch zadných otvorov vložte šesťhranné skrutky M8x20 (28) s podložkami (obr. D4).
- Pomocou nástrčného kľúča utiahnite všetky štyri skrutky.
- Usadte vložku (4) do pracovnej dosky (obr. D5).
- Sklopte naspäť do pôvodnej polohy spojku (26) (obr. D1).
- Otáčaním regulátora výšky (11) v smere hodinových ručičiek úplne zdvihnite kryt pílového pásu (3) (obr. A).
- Pomocou uhlomera skontrolujte, či je pracovná doska v správnom uhle k pílovému pásu, ak je nastavená vo vodorovnej polohe. Ak je nutné nastavenie, povoľte zaisťovaciu páku pracovnej dosky a podľa potreby nastavte závrtnú skrutku (29) (obr. D6).

Montáž pílového pásu (obr. A, D1, D5, E1 - E4)



Zuby nového pílového pásu sú veľmi ostré a môžu byť nebezpečné.

- Odskrutkujte obe zaisťovacie skrutky krytu (8) a otvorte kryt (5) (obr. A).
- Preklopte spojku (26), ktorá prekrýva drážku pílového pásu v pracovnej doske (obr. D1).
- Vyberte vložku (4) z pracovnej dosky.
- Zasuňte pílový pás do drážky v pracovnej doske. Skontrolujte, či zuby pílového pásu smerujú dopredu a nadol (obr. E2).
- Otočte pílový pás o 90° a opatrne ho zasuňte do vodiacej drážky (30) (obr. E3 a E4).
- Umiestnite pílový pás medzi vodiace prvky (19) a (21).

- Opatrne nasadte pílový pás na remenice (31) a (32) (obr. E2). Ak je to nutné, otáčaním napínania pílového pásu (6, obr. A) proti smeru hodinových ručičiek môžete znížiť polohu hornej remenice.
- Usadte vložku (5) do pracovnej dosky (obr. D5).
- Sklopte späť do pôvodnej polohy spojku (26) (obr. D1).
- Podľa ďalej uvedeného postupu nastavte napnutie pílového pásu, vodiace prvky a nosné ložisko.
- Pomocou vrúbkovaného regulátora (33) nastavte vodiace prvky tesne za zubami pílového pásu (obr. G1).
- Umiestnite zadné nosné ložiská (17) do vzdialenosti 0,1 mm za pílový pás a opäť pritiahnite zaisťovacie skrutky (18) (obr. G1).
- Povoľte závrtné skrutky (20) a (22) a vložte do držadla vodiace prvky pílového pásu (19) a (21) (obr. G1).
- Nastavte vodiace prvky do vzdialenosti približne 0,5 mm od pílového pásu.
- Dotiahnite závrtné skrutky (20) a (22) (obr. G1).

Nastavenie napnutia pílového pásu (obr. F1)

Správne napnutie závisí od šírky použitého pílového pásu. Podrobnosti sú uvedené v tabuľke na píle.

- Pílový pás napínajte pomocou napínača (6), pokiaľ stupnica neoznačuje napnutie pílového pásu zodpovedajúce jeho šírke.

Nastavenie polohy pílového pásu (obr. A, F2 a F3)

Pílový pás musí byť vypnutý až na okraj remeníc.

- Podľa vyššie uvedeného postupu otvorte kryt.
- Zatiaľ čo jednou rukou budete otáčať hornou remenicou, druhou rukou pomaly otáčajte regulátorom vyváženia pílového pásu (7) (obr. A a F3).



Nedotýkajte sa pílového pásu, ale pomocou prstov otáčajte lúčmi hornej remenice (22).

Nastavenie vodiacich prvkov pílového pásu a zadných nosných ložisiek (obr. B, G1 - G3)

V priebehu rezných operácií je pílový pás vystavený pôsobeniu čelných a bočných síl. Zadné nosné ložiská (17, obr. G1) sú umiestnené 0,5 mm za pílovým pásom a kontrolujú spätné pohyby pílového pásu.

Vodiace prvky (45° a 90°) sú umiestnené 0,1 mm od pílového pásu a kontrolujú jeho bočný pohyb.

- Vyberte vložku (4) a skloňte pracovnú dosku o 45°.
- Povoľte závrtnú skrutku (18) a odsuňte zadné nosné ložisko (17) od pílového pásu (obr. G1).

Zmena rýchlosti

DW738 (obr. H1 - H3)

Vaša pásová píla DW738 má dve rýchlosti. Umiestnením hnacieho remeňa na malú hnanú remenicu (34) získate nižšiu rýchlosť (obr. H2). Vyššiu rýchlosť získate po umiestnení remeňa na veľkú hnanú remenicu (54) (obr. H2). Bližšie informácie o rýchlostných stupňoch sú uvedené v technických údajoch.

- Povoľte skrutku (13), zaisťujúcu polohu motora a presuňte motor v drážke tak, aby sa povolil hnací remeň (obr. H1).
- Uvoľnite remeň z hnacej remenice a potom z hnanej remenice (34) alebo (35) (obr. H3).
- Znovu nasadte remeň na hnaciu remenicu a na požadovanú hnanú remenicu (34) alebo (35).
- Umiestnite motor v drážke tak, aby ste správne napli hnací remeň a túto polohu zaistíte skrutkou (13) (obr. H1).

DW739 (obr. A a J)

Rýchlosť pásovej píly DW739 je plynulo regulovateľná v širokom rozsahu (pozri technické údaje).

- Pri bežiacom motore otáčajte regulátorom rýchlosti pílového pásu (14), pokiaľ nenastavíte jeho požadovanú rýchlosť (obr. A2).



Nenastavujte regulátor rýchlosti mimo jeho rozsah.

Montáž a nastavenie pravítka pre pozdĺžne rezy (obr. A, K1-K5)

- Podľa nákresu (obr. K1 a K2) namontujte na oba konce pravítka (10, obr. A) pomocou

- skrutiek M6x65 (37, obr. K1) príchytky (36, obr. K1).
- Na skrutky nasadíte podložky D6 a naskrutkujete na ne plastové úchytky (38 (obr. K3)).
- Posúvajte pravítko po pracovnej doske podľa nákresu (obr. K4). Skontrolujte, či výstupok (39) tvaru V zapadol do drážky v pracovnej doske (obr. K5).
- Pravítko nastavíte tak, že povolíte úchytky (38) a pravítko posuniete podľa meradla na pracovnej doske do požadovanej polohy (obr. K3).
- Pri zaisťovaní pravítka v požadovanej polohe najskôr dotiahnite prednú úchytku, a potom zadnú. Takto dosiahnete to, že je pravítko zarovnané s pílovým pásom.

Pokyny k obsluhu



- Vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy a príslušné nariadenia.
- Neurýchľujte rezný proces. Pred začiatkom rezania nechajte motor rozbehnúť na maximálne otáčky.
- Vyberte vhodný pílový pás.
- Nikdy nepracujte bez krytov riadne vsadených na svojich miestach.
- Neprepínajte pílový pás.

Zapnutie a vypnutie (obr. E1)

Z bezpečnostných dôvodov pracuje hlavný spínač (1) iba s vloženým bezpečnostným kľúčom (2). Takto je k dispozícii tiež vypínacia funkcia, ktorá nezávisí na napätí. Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu dodávky napätia, musí byť spínač zámerne reaktivovaný.

Prevádzka:

- 1 = Zapnuté Píla pracuje v nepretržitom režime.
- 0 = Vypnuté

Základné druhy rezov

Kryt pílového pásu umiestnite vždy približne 10 mm nad povrchom polotovaru.

Pozdĺžne rezy (obr. L)

- Nainštalujte pravítko podľa vyššie uvedeného postupu.
- Pomocou meradla nastavte pravítko na požadovanú šírku rezu.

- Polotovar pomaly prisúvajte k pílovému pásu, pevne ho držte a pritláčajte ho k doske a pravítku. Nechajte zuby rezať a netlačte na polotovar cez pílový pás. Rezná rýchlosť by mala byť konštantná.



Pri dokončovaní rezu použite vždy dosku na pritlačenie.

Pri ukončení práce i pred odpojením píly zo zdroja napätia vypínajte pílu vždy hlavným spínačom.

Šikmé rezy (obr. M)

- Nastavte pracovnú dosku do požadovaného uhla.
- Nainštalujte pravítko vpravo od pílového pásu.
- Ďalej pokračujte ako pri pozdĺžnom rezaní.

Ručné rezanie

Toto rezanie sa prevádza bez pomoci pravítka.

- Nepokúšajte sa o rezy menšie, než Vám umožní pílový pás.
- Kedykoľvek to bude možné, pripojte zariadenie na odsávanie prachu, ktoré vyhovuje predpisom týkajúcich sa prachových emisií.

Ďalšie informácie o vhodnom príslušenstve získate u Vášho značkového predajcu DEWALT.

Údržba

Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí na jeho riadnej údržbe a pravidelnom čistení.



Mazanie

Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.



Čistenie

Udržiavajte čisté ventilačné drážky a plastový kryt pravidelne čistite kúskom jemnej tkaniny.

Ochrana životného prostredia



Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom.

Keď nebudete váš výrobok DEWALT ďalej potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom. Zaisťte likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.

Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj ktorémukol'vek autorizovanému servisnému stredisku.

Adresu vášho najbližšieho autorizovaného strediska DEWALT nájdete na zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných stredísk DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com

Vyhlásenie o zhode



DW738, DW739

Firma DEWALT prehlasuje, že tieto výrobky zodpovedajú normám: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029, EN 55104, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.

Ak budete potrebovať viac informácií, kontaktujte prosím firmu DEWALT na nižšie uvedenej adrese.

Úroveň akustického tlaku podľa normy 86/188/EEC a 89/392/EEC, meraná podľa normy DIN 45635:

L_{pA} (akustický tlak) dB(A)*	86	86
L_{WA} (akustický výkon) dB(A)	94	94

* v uchu obsluhujúceho

V prípade prekročenia hranice akustického tlaku 85 dB(A), preveďte príslušné merania týkajúce sa ochrany sluchu.

Nameraná stredná kvadratická hodnota zrýchlenia podľa normy DIN45675: -

TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany

Certifikát číslo: 950022453

Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str.40
D-65510, Idstein, Germany

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pri používaní tohoto náradia vždy dodržujte platné bezpečnostné predpisy, ktoré znižujú riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a riziko osobného poranenia. Skôr než začnete výrobok používať, prečítajte si riadne nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste!

Všeobecné

- **Udržujte čistotu na pracovnom priestore.** Preplnená pracovná plocha pracovného stola môže viesť k spôsobeniu úrazu.
- **Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.** Nevystavujte náradie vlhkosti. Pracovný priestor majte vždy dobre osvetlený. Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.
- **Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom.** Vyvarujte sa telesnému kontaktu s uzemnenými predmetmi ako sú rúrky, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Pri práci v extrémnych podmienkach (napr. vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri práci, atď) môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená vložení izolačného transformátora alebo ochranného ističa (FI).
- **Udržujte deti mimo dosahu.** Nedovoľte deťom, aby sa dostali do kontaktu s náradím alebo predlžovacím káblom. Osoby mladšie ako 16 rokov môžu pracovať iba pod odborným dozorom.
- **Predlžovacie káble na vonkajšie použitie.** Ak pracujete s pílou vonku, používajte iba predlžovací kábel na vonkajšie použitie, ktorý je tak aj označený.
- **Uskladnenie nepoužívaného náradia.** Ak sa náradie nepoužíva, malo by byť uložené na suchom mieste, a tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
- **Vhodne sa obliekajte.** Nenoste príliš voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by mohli byť zachytené o pohybujúce sa časti náradia. Ak pracujete vonku, doporučujeme použiť gumené rukavice a protišmykovú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú ochranu hlavy.
- **Používajte ochranné okuliare.** Ak pracujete v prašnom prostredí alebo ak odletujú drobné čiastočky materiálu,

používajte ochranný štít alebo masku proti prachu.

- **Sledujte maximálny akustický tlak.** Ak akustický tlak prekročí hranicu 85dB(A), preveďte príslušné merania týkajúce sa ochrany sluchu.
 - **Upnite si polotovar.** Polotovar pripevnite pomocou svoriek alebo zveráku. Je to bezpečnejšie, než použitie ruky a umožňuje to obsluhovať náradie oboma rukami.
 - **Neprekážajte sami sebe.** Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.
 - **Vyhýbajte sa neúmyselnému spusteniu.** Neprenášajte náradie pripojené k sieti s prstom na hlavnom spínači. Pred pripojením pripájacieho kábla do siete sa uistite, či nie je hlavný spínač zapnutý.
 - **Buďte stále pozorní.** Stále sledujte, čo robíte, premýšľajte, a ak ste unavení, prerušte prácu.
 - **Odpojenie náradia.** Ak chcete ponechať náradie bez dozoru, vypnite ho a počkajte, pokiaľ sa úplne nezastaví. Pred prevádzaním opráv alebo pred výmenou príslušenstva vždy najskôr odpojte pripájací kábel zo siete.
 - **Odkladanie nastavovacích prípravkov a kľúčov.** Skôr, než náradie zapnete, zvyknite si skontrolovať, či nie sú v blízkosti náradia kľúče a nastavovacie prípravky.
 - **Používajte vhodné náradie.** Použitie tohoto náradia je popísané v tomto návode. Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné zariadenia pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie. Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude použité vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené.
- Varovanie!** Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií, než je doporučené v tomto návode, môže spôsobiť poranenie obsluhujúceho.
- **Nepoškodzujte pripájací kábel.** Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za pripájací kábel. Nemykajte a neťahajte za kábel pri jeho vyťahovaní zo zásuvky. Pri vedení kábla dbajte na to, aby sa kábel nedostal do styku s horúcimi povrchmi alebo olejom, a aby neprechádzal cez ostré hrany.
 - **Prevádzajte dôkladnú údržbu.** Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržiavajte náradie v dobrom a čistom

stave. Pri údržbe a výmene príslušenstva dodržiavajte nasledujúce pokyny. Pravidelne prevádzajte kontrolu pripájacieho kábla a v prípade poškodenia zverte jeho opravu značkovému servisu DEWALT. Pravidelne prezerajte predlžovací kábel. Ak dôjde k jeho poškodeniu, vymeňte ho. Udržujte všetky ovládacie prvky čisté, suché a neznečistené olejom alebo mazivami.

- **Kontrola poškodených častí.** Pred každým použitím nástroja by malo byť náradie dôkladne skontrolované, či nie je poškodené a uistite sa, či bude riadne vykonávať svoju funkciu. Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí, opotrebenie častí a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť jeho prevádzku. Zničené kryty a iné poškodené diely opravte alebo vymeňte podľa pokynov v návode. Ak je poškodený hlavný spínač, náradie nepoužívajte. Opravu spínača zverte značkovému servisu DEWALT.
- **Prevádzanie opráv zverte kvalifikovanej osobe značkového servisu DEWALT.** Toto náradie je vyrobené v zhode s platnými bezpečnostnými normami. Z dôvodu Vašej bezpečnosti, musia byť všetky opravy prevádzané kvalifikovanými mechanikmi.

Ďalšie bezpečnostné pravidlá pre pásové píly

- Počas pracovného procesu je vhodné používať ochranné okuliare.
- Nastavte horný kryt pílového pásu čo najbližšie k polotovaru.
- Ak je stroj mimo prevádzky, chráňte ostrie pílového pásu krytom.
- Ak stroj nepracuje, pri prevádzaní výmeny pílového pásu alebo údržby, odpojte vždy stroj zo zdroja napätia.
- Pred zapnutím sa uistite, či je pracovná doska zaistená v požadovanom uhle.
- Pri práci s rôznymi polotovarmi používajte vždy ostré pílové pásy správneho typu.
- Vždy udržiavajte ruky mimo dosahu pílového pásu. V prípade, že pracujete s úzkymi polotovarmi, posúvajte polotovar pomocou dosky.
- Vždy sa uistite, či je vložka, ktorá je umiestnená v strede pracovnej dosky, riadne zaistená. V prípade jej opotrebenia ju ihneď vymeňte.

- Nikdy nezapínajte stroj bez správne vsadených krytov a bez zaistenia dvierok.
- Ak píla pracuje v abnormálnych podmienkach (výnimočne nízke teploty, nízke napájacie napätie alebo dlhodobé odstavenie stroja z prevádzky), môže mať píla tendenciu sa zastaviť. V takom prípade povoľte napnutie pílového pásu na hodnotu približne 100 N, zapnite motor a (keď sa rozbehne), postupne zvyšujte napätie na hodnotu (50xb) N, kde hodnota b označuje šírku ostria pílového pásu v mm.
- V prípade, že bude píla dlhšiu dobu mimo prevádzky, úplne povoľte napínanie pílového pásu, aby ste vylúčili riziko deformácie vodiaceho kolesa pílového pásu a z toho vyplývajúci problém s vyvážením.
- Okrúhle polotovary vždy riadne upnite.
- Uistite sa, či sa pílový pás otáča správnym smerom a jeho zuby smerujú nadol.

Ostatné riziká

Pásovým pílam sú vlastné nasledujúce riziká:

- poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi časťami
- poranenia spôsobené prasknutím pílového pásu

Tieto riziká najviac hrozia:

- počas prevádzania pracovných úkonov
- počas činnosti rotujúcich častí píly

Napriek dodržovaniu bezpečnostných predpisov a prevádzaniu bezpečnostných opatrení nemôžu byť určité riziká vylúčené. Sú to:

- Poškodenie sluchu.
- Riziko úrazu spôsobené nekrytými časťami rotujúceho pílového pásu.
- Riziko poranenia pri výmenách pílového pásu.
- Riziko privretia prstov pri otváraní ochranných krytov.
- Zdravotné problémy spôsobené vdychovaním prachu vzniknutého pri rezaní dreva, hlavne dubového a bukového.

Politika našich služieb zákazníkom

Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni.

Záruka DEWALT

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku DEWALT. Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.

Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja na bezplatné prehliadky v autorizovanom servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálnej alebo výrobnnej chyby za nasledovných podmienok:

- Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom DEWALT a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
- Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom DEWALT.
- Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
- Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími vplyvmi.
- Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.

zst00047837 - 23-07-2007

Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri každej reklamácií je potrebné tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp. servisnému stredisku DEWALT poverenému vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom záujme si ho preto spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo uschovajte.

DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných servisných opravovní a zberných stredísk. Ich zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole uvedených telefónnych číslach a na internetovej adrese www.2helpU.com.

Black & Decker

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 2 446 38 121, 3

Fax: +421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

02/2007

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk

Fax: 00421 2 446 38 122

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Fax: 00421 33 551 26 24

BAND SERVIS

Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.: 00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk

BLACK & DECKER

Kláštorského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz

Fax: 00420 2 417 70 204

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Fax: 00420 577 008 559

